



# DEMOLICIONES

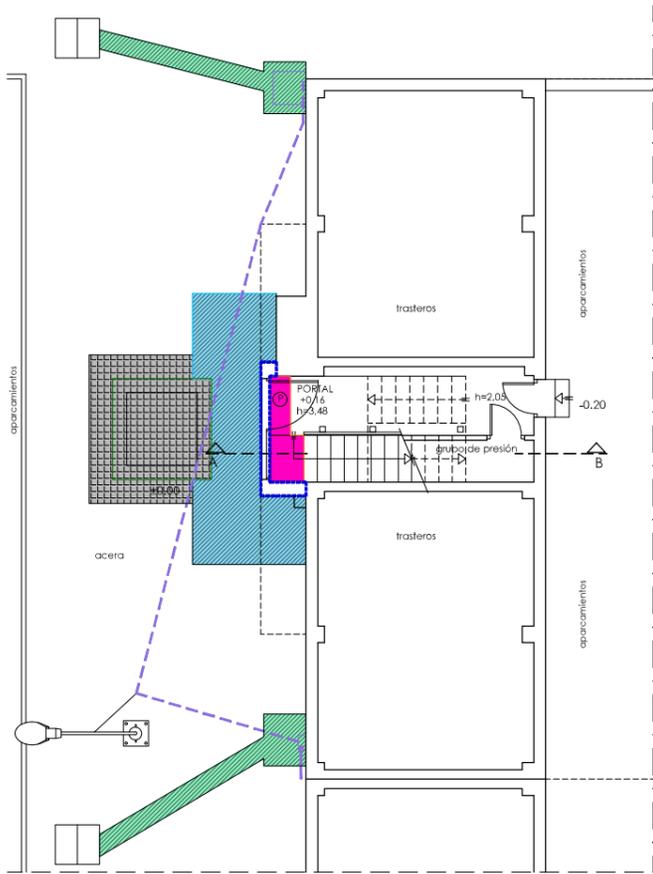


- LEYENDA DE DEMOLICIONES:**
- DEMOLICIÓN DE Peldaño, solera y solería de PORTAL PARA NUEVA FORMACIÓN DE ESCALONES HASTA NUEVA COTA DE PORTAL (+0,20)
  - DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE ACERA HASTA COTA -0,60 PARA AMPLIACIÓN DE PORTAL INCLUYENDO PICADO DE PAREDES EN FACHADA Y ELIMINACIÓN DE MACHÓN PARA ENTRADA DE ACOMETIDA DE AGUA AL EDIFICIO
  - DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE ACERA PARA INSTALACIÓN DE ARQUETAS DE TELEFONÍA Y CONDUCTOS
  - DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE ACERA HASTA COTA -1,60 PARA FOSO DE ASCENSOR
  - DESMONTADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA POSTERIOR UBICACIÓN EN EXTERIOR DE TERRAZA
  - DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CAPUCHINA EN FACHADA
  - DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO DE TERRAZAS
  - DESMONTADO DE VENTANAS PARA POSTERIOR ADAPTACIÓN A NUEVOS HUECOS EN TERRAZAS
  - DESMONTADO Y ACOPIO DE PUERTAS PARA POSTERIOR COLOCACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN
  - DESMONTADO DE PORTERO ELECTRÓNICO PARA POSTERIOR REUBICACIÓN
  - RECORTE Y ELIMINACIÓN DE PARTE DE LAS BARANDILLAS SOBRE LOS CERRAMIENTOS EN TERRAZAS
  - CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA SUJETO A FAROLA EN PLANTA SEGUNDA QUE HAY QUE RECONSTRUIR POR CANALIZACIÓN EXISTENTE EN ACERADO


PLANTA BAJA

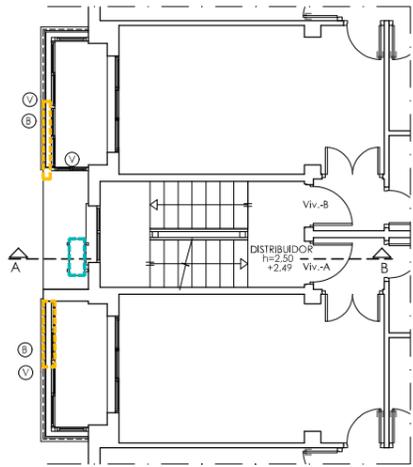


PLANTA PRIMERA

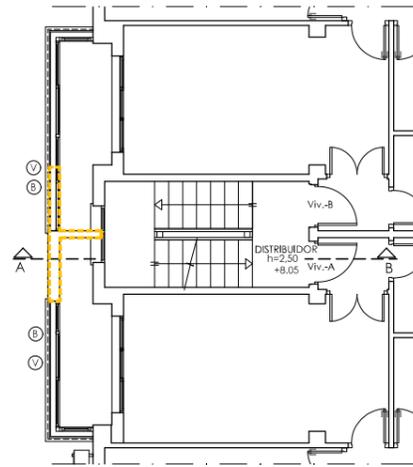

PLANTA TERCERA

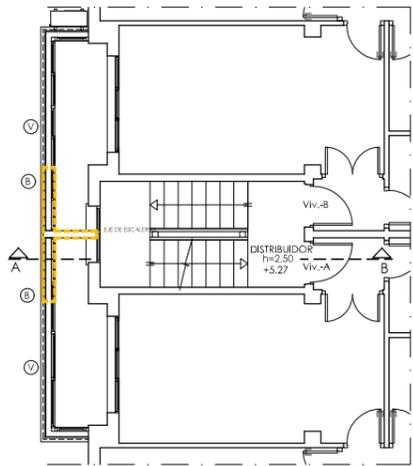


PLANTA SEGUNDA

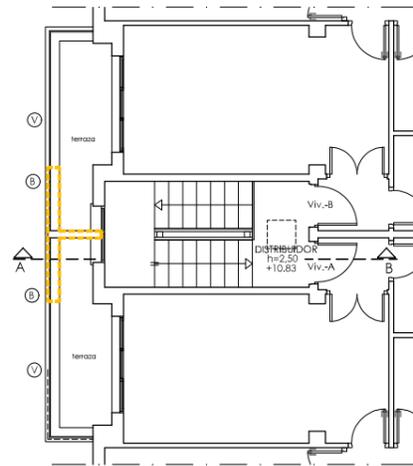


PLANTA CUARTA


# ACTUACIONES

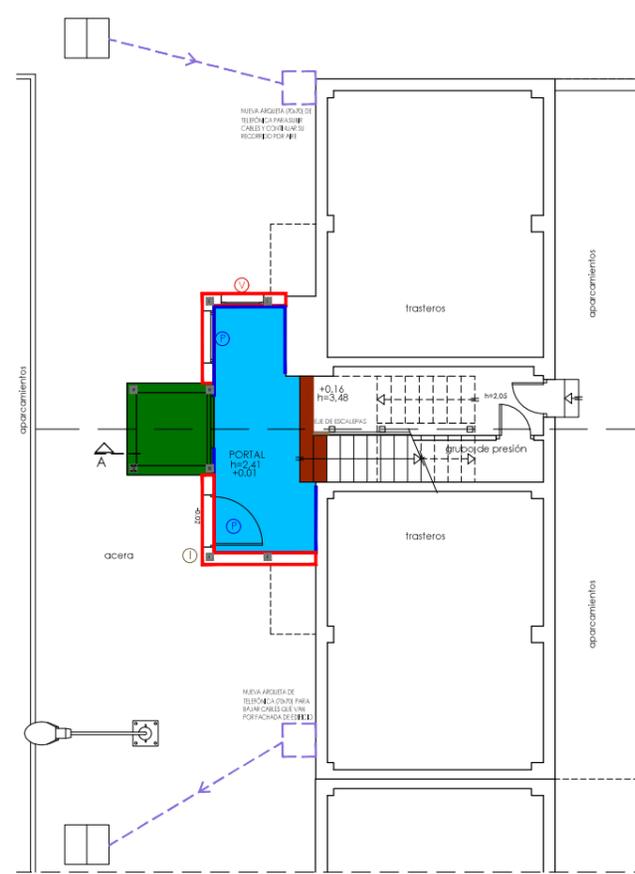


PLANTA BAJA

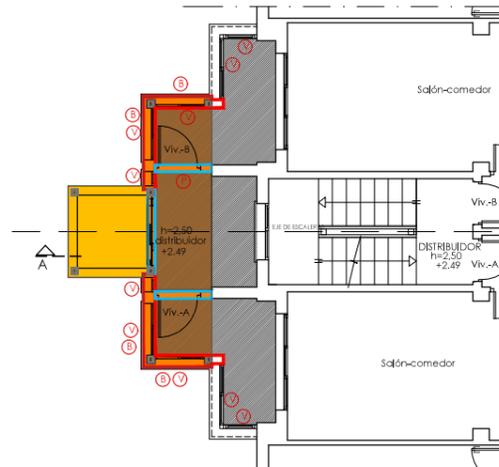


PLANTA PRIMERA

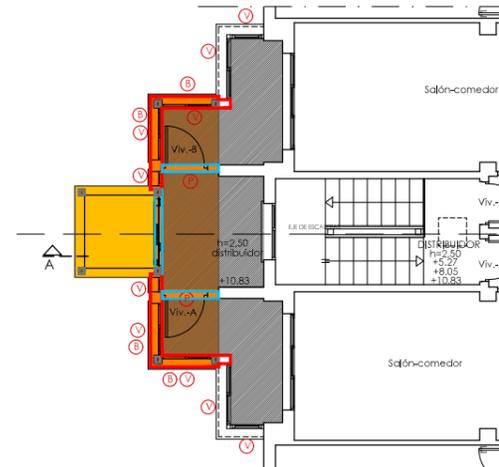

PLANTA CUARTA

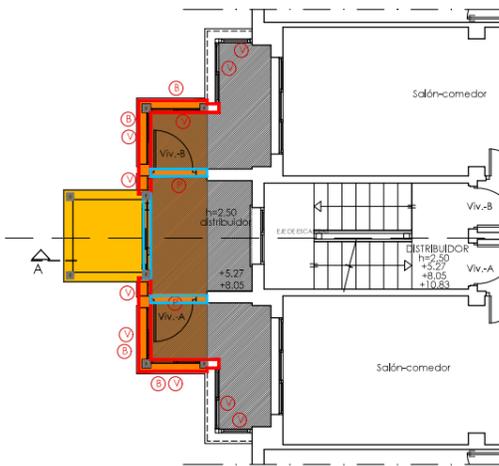


PLANTA TIPO (2ª Y 3ª)

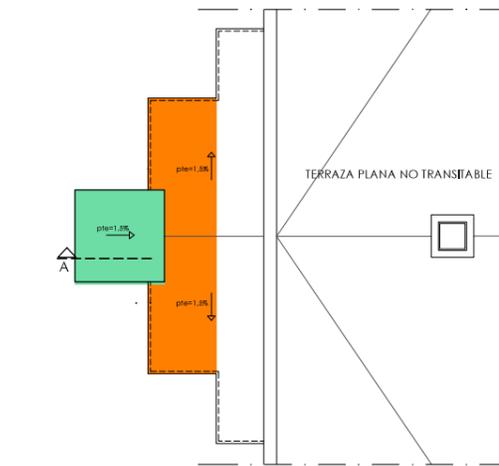

PLANTA CUBIERTA

SECCIÓN A-B

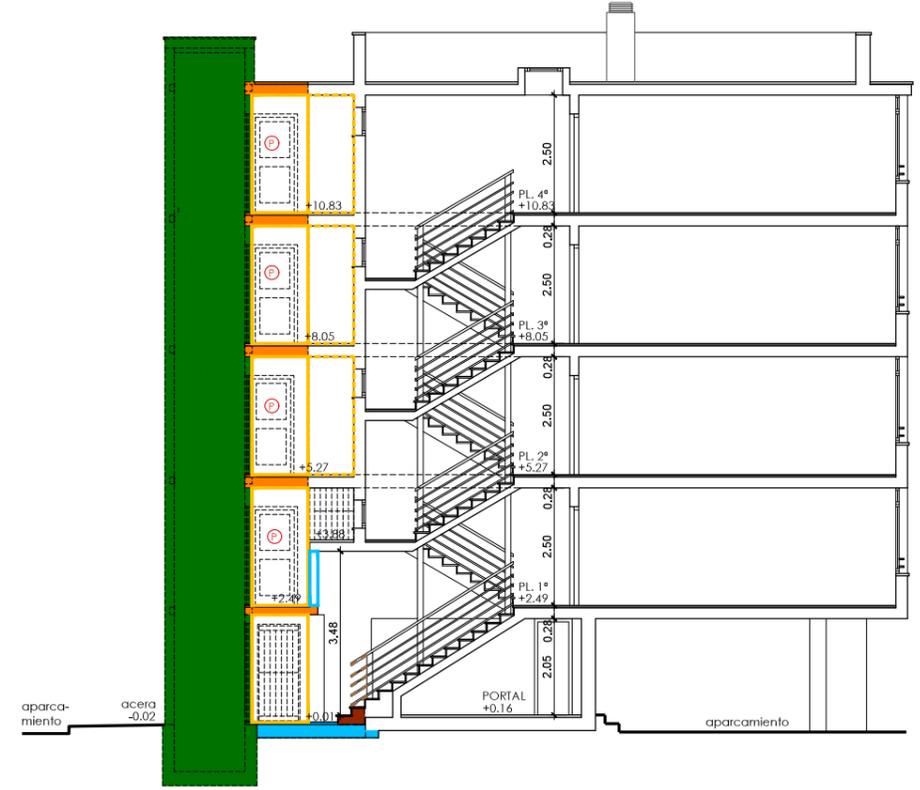

**LEYENDA DE ACTUACIONES:**

- NUEVA LOSA CON SOLERÍA A COLOCAR IGUAL A LA EXISTENTE Y LA COTA DE PORTAL SERÁ +0,00
- REALIZACIÓN DE FOSO Y MURO DE ASCENSOR DE HORMIGÓN (e=25 cms)
- FORMACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TERMINACIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO Y ENFOSCADO PARA ASCENSOR
- NUEVA FORMACIÓN DE Peldaño en ESCALERAS DE PORTAL MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO Y ACABADO DE SOLERÍA IGUAL A EXISTENTE
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO FORJADO ANCLADO A EXISTENTE CON TERMINACIÓN DE SOLERÍA IGUAL A LA EXISTENTE (EN CUBIERTA MISMO TRATAMIENTO DE TELA ASFÁLTICA)
- TRASDOSADO Y PINTADO NECESARIO EN PORTAL
- NUEVA FORMACIÓN DE TABQUERÍA MEDIANERA ENTRE VIVIENDA Y ZONA COMÚN
- NUEVA INSTALACIÓN DE BARANDILLAS
- NUEVA FORMACIÓN DE CERRAMIENTO EXTERIOR TIPO CAPUCHINA CON LADRILLO VISTO EN FACHADA
- FORMACIÓN DE TABIQUE MEDIANERO ENTRE ZONAS COMUNES
- SOLERÍA DE NUEVA EJECUCIÓN IGUAL A LA DEL PORTAL Y A LA DE LA VIVIENDA
- ⊙ REUBICACIÓN DE PUERTAS DE ENTRADA A PORTAL RETIRADAS ANTERIORMENTE Y REUTILIZADAS POSTERIORMENTE
- ⊙ NUEVAS VENTANAS A INSTALAR INCLUIDO VIERTEAGUAS PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COMUNES Y VIVIENDAS
- ⊙ NUEVAS PUERTAS DE ENTRADA A VIVIENDAS DESDE ACCESO AL ASCENSOR
- ⊙ NUEVAS BARANDILLAS TUBULARES EN TERRAZAS IGUALES O SIMILARES A EXISTENTES
- ⊙ INSTALACIÓN DE PORTERO ELECTRÓNICO Y RED HASTA LAS VIVIENDAS.
- PILARES METÁLICOS HEB-120 PARA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN MEDIANTE ESTRUCTURA METÁLICA (ASCENSOR, PORTAL Y ACCESOS)
- CONSTRUCCIÓN DE FORJADO DE CHAPA COLABORANTE PARA TAPA DE ASCENSOR CON LAMINA ASFÁLTICA Y FORMACIÓN DE PENDIENTE MEDIANTE HORMIGÓN
- CONDUCCIÓN DE TELEFONÍA HACIA ARQUETAS EXISTENTES EN ACERADO

Proyecto de rehabilitación para la mejora de accesibilidad e implantación de ascensor en calle Noé nº 4 - Málaga -

PLANO DE: **ACTUACIONES A REALIZAR** PLANO Nº **3**

E= 1/75  
 ESCALA GRÁFICA EN METROS  
 PROMOTOR: de | | | | |  
 FECHA: DICIEMBRE-  
 REFERENCIA: 03-ACTUACIONES-A1  
 CARPETA Nº: 3751-21  
 EXPEDIENTE Nº: 1679-21